

HOTAS

卓上型ドリル研磨機

MODEL DG-25W

● 取扱説明書 ●

～ご使用の前に必ずお読みください～



このたびは、弊社のドリル研磨機をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

ご使用になる前に、この取扱説明書を、よくお読みになり正しくご使用ください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

もくじ

- ① 安全のために必ずお守りください P.1
- ② 各部の名称と機能 P.2
- ③ ご使用方法 P.3~16
 - ③-1 ●円錐型研磨 P.3~9
 - ③-2 ●鉄骨用研磨 P.10~16
- ④ 加工状態の確認 P.17
- ⑤ メンテナンス P.18~19
- ⑥ 仕様・別売部品・アフターサービス P.20

1 安全のために必ずお守りください

●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

表示と意味はつぎのようになっています。




 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

絵表示の例	 「警告や注意を促す」内容のものです。
	 してはいけない「禁止」内容のものです。
	 必ず実行していただく「指示」内容のものです。

 警告	
 分解禁止	絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 ●火災や感電・けがの原因になります。
 禁止	ガタついているコンセントは使わないでください。 ●火災や感電の原因になります。
 めれ手禁止	ぬれた手で、電源プラグを抜き差ししないでください。 ●感電の原因になります。
 プラグ抜き励行	お手入れをする時は、電源プラグを抜いて行ってください。 ●感電の原因になります。
 プラグ抜き励行	長期間ご使用にならない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。
 禁止	電源コードを加工、無理な曲げ、引っ張り、ねじり、重い物を載せる、挟み込むなど傷をつけないでください。 ●火災や感電の原因になります。
 禁止	運転中に砥石カバーを開けないでください。 ●けがをする恐れがあります。
 禁止	湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には設置しないでください。 ●火災や感電の原因になります。
 禁止	定格15A以上、交流100V以外で使用しないでください。また、たこ足配線はしないでください。 ●発熱や火災の原因になります。
 水ぬれ禁止	水につけたり、水をかけたりしないでください。本体内部にも水を入れないでください。 ●ショート・感電、火災、発熱の原因になります。
 必ず守る	砥石カバーを開ける時は、電源を切り電源プラグを抜いてから開けてください。 ●感電やけがをする恐れがあります。
 禁止	研磨台及びシンニング台の穴に指を入れたり絶対にしないでください。 ●けがをする恐れがあります。
 必ず守る	電源プラグに付いたほこりなどは取り除き、根元まで確実に差し込んでください。 ●火災や感電の原因になります。 ●プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。
 必ず守る	漏電による感電などの事故を防ぐため必ずアースしてご使用ください。本機には電源コードの差し込み口および本体のスイッチ部にアース線を設置しておりますのでご使用ください。

 注意	
 注意	砥石カバーの開閉時に、指をはさまないよう充分に注意してください。 ●けがをする恐れがあります。
 必ず守る	電源プラグを抜く時は、必ず電源プラグを持って抜いてください。 ●感電やショートして発火することがあります。
 必ず守る	乾式でご使用ください。ドリルに油脂類が付着した状態で研磨しないでください。 ●発火、砥石寿命低下につながる恐れがあります。
 禁止	不安定なところや、傾いているところには置かないでください。 ●けが、故障、破損、変形などの原因になります。
 禁止	ドリル以外のものを研磨しないでください。 ●故障、破損、変形などの原因になります。

2 各部の名称と機能

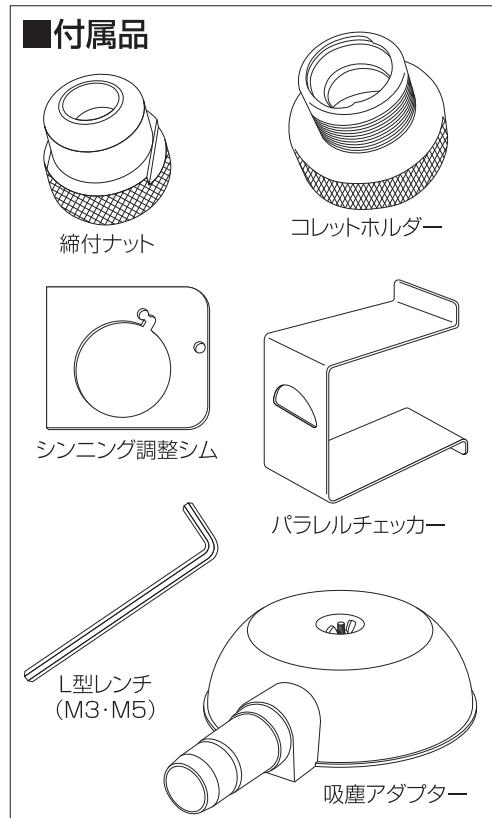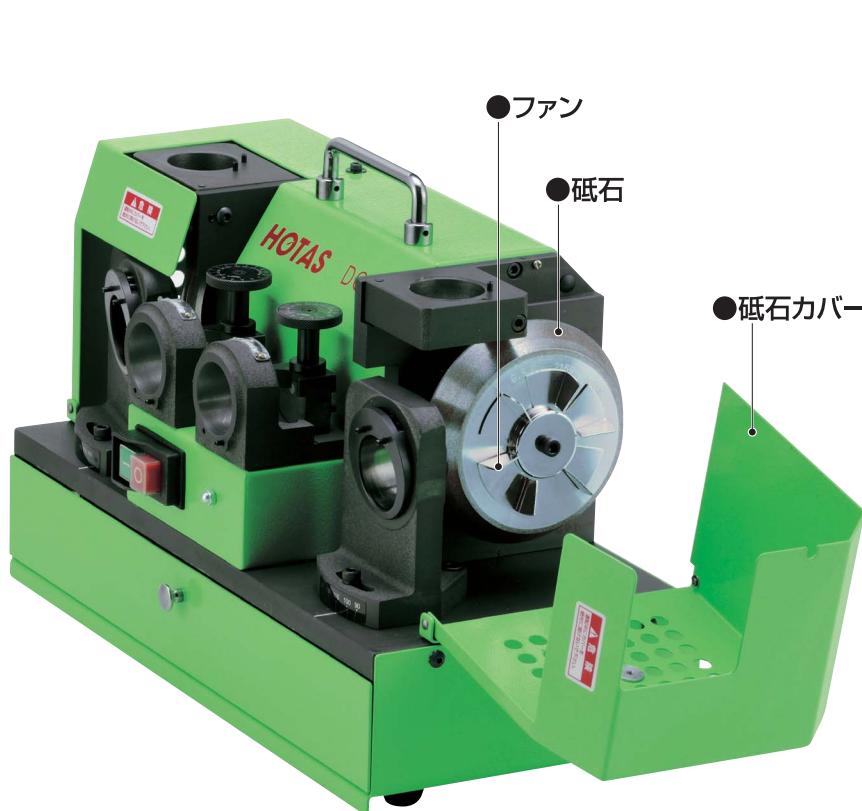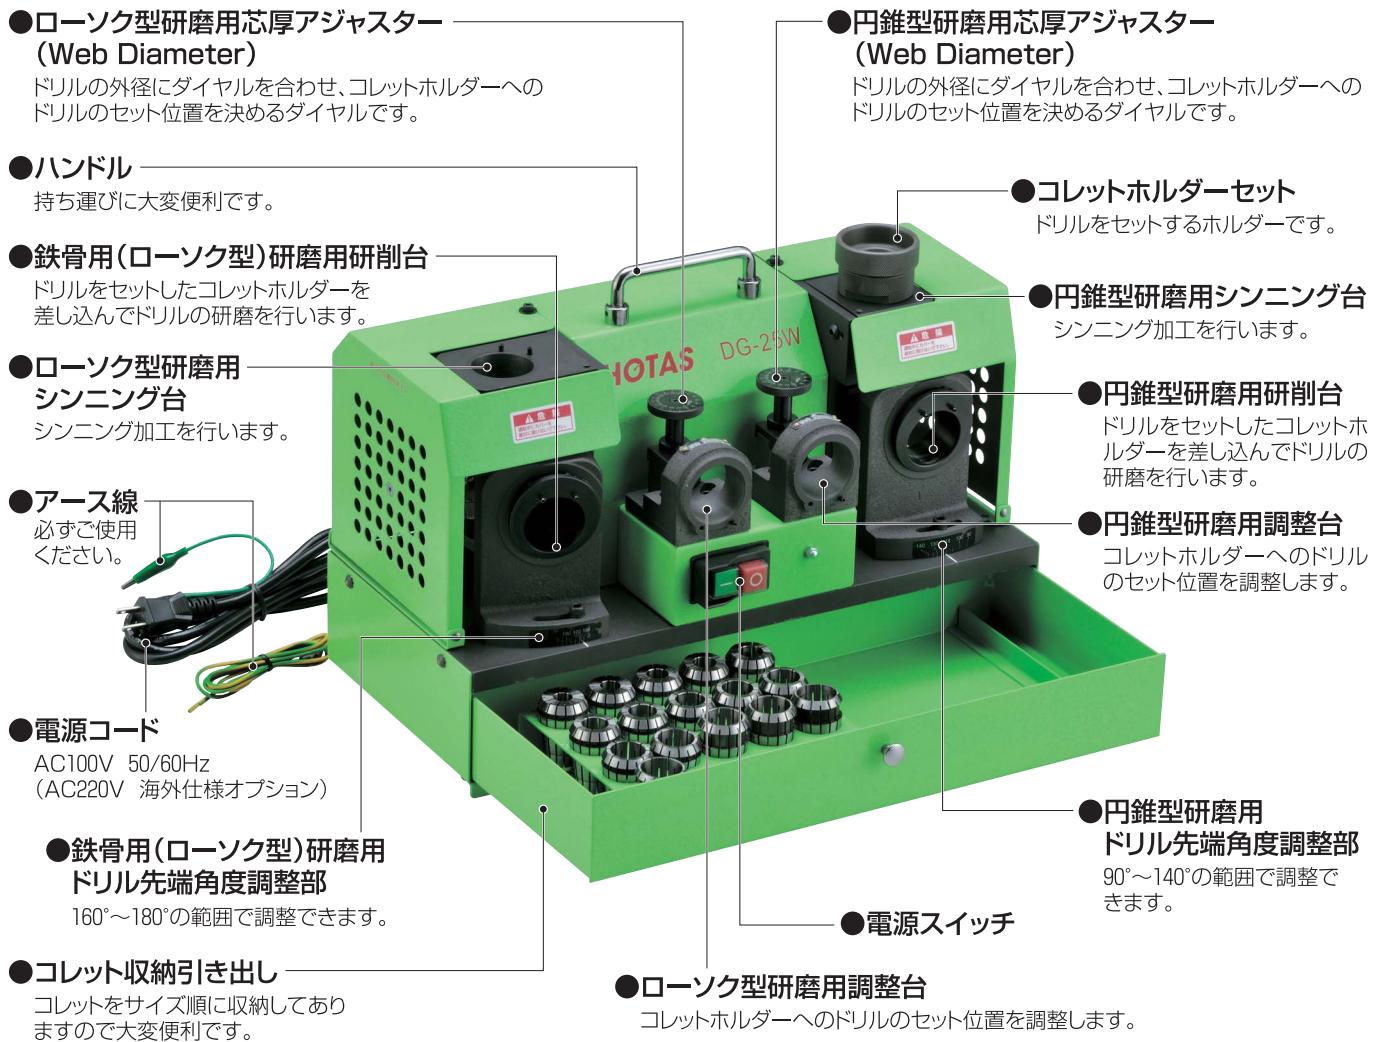

3 -1 ご使用方法(円錐型研磨)――

[吸塵アダプターのセット方法]

図Aの①六角ナットを②シャフトの丁度良い位置までネジ込んで、カバー中心のネジ穴にカバー外側から図Bのようにセットして③ワッシャーを②シャフトにはめ、④蝶ネジでしっかりと固定してください。


※環境保全のため、ご使用ください。

※吸塵装置はユーザー様でご準備ください。

※吸塵装置をご使用されない場合には吸塵アダプターは取り付けない状態でご使用ください。


※吸塵装置を使用される場合でも砥石カバー内部は定期的に清掃してください。

※吸塵アダプターの取付ネジは振動等で緩む恐れがありますので定期的に点検してください。

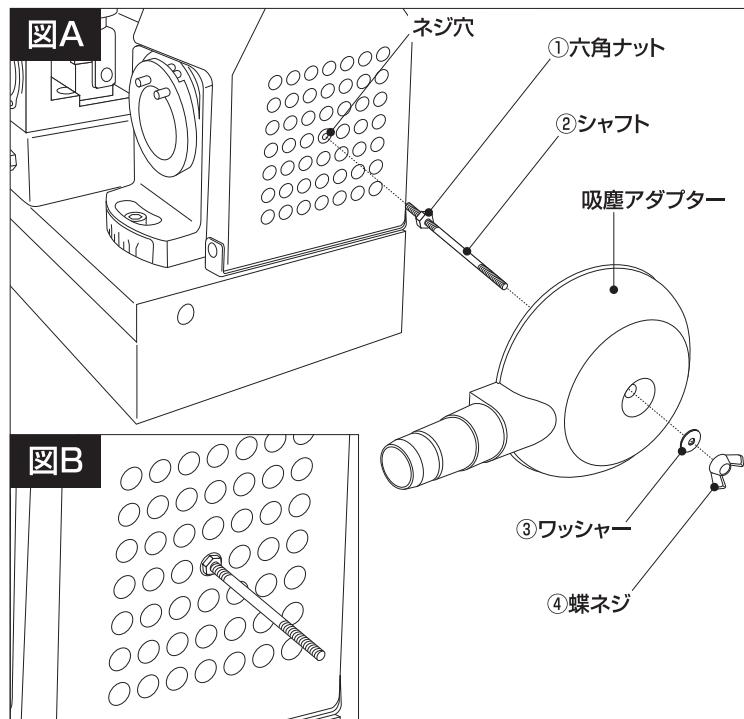

円錐型研磨

円錐型研磨は、本体右側の①、②、③を使用して研磨作業を行います。

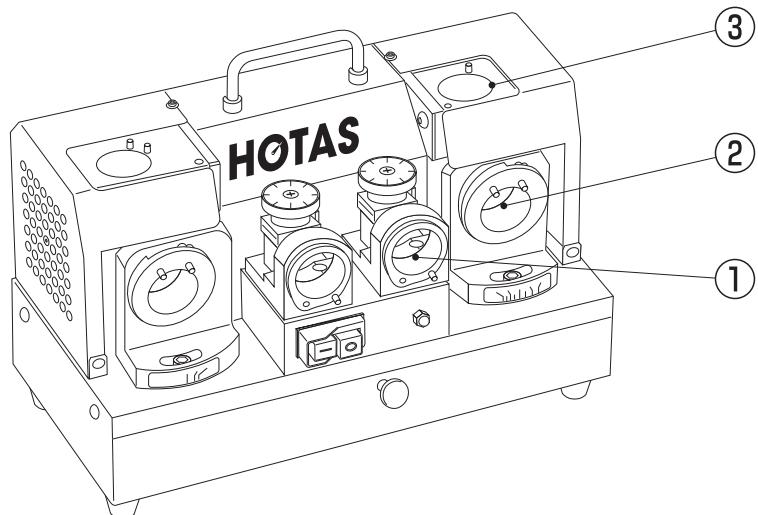

円錐型研磨

●安全のため必ずアース線をつないでご使用ください。

[作業手順早見表]



1. 砥石の選定、交換
2. 角度設定
3. 芯厚アジャスター目盛のセット(ドリルの径および芯厚に合った目盛)
4. コレットを選定しホルダーにはめ込む
5. ホルダーのナットの仮締め
6. ホルダーにドリルを挿入し、ドリルが動く程度までの仮締め
7. 芯厚アジャスターでドリルの位置決めをし、チャッキング
8. ドリルの刃先の確認(ホルダーのカット面とドリルの刃先が並行になっているかどうか)
9. 電源を投入し研削台にて刃先の研磨
10. シンニング台にてシンニング加工

3 -1 ご使用方法(円錐型研磨)――

研磨を始める前に


[準備-1] 砥石の選定

円錐研磨は、本機の右半分を使用します。現在本体に装着されている砥石を確認の上、加工しようとするドリルに合った砥石を選んでください。標準で装着されている砥石はCBN(ボラゾン) #200であり、ハイス材質のドリルにご使用ください。ドリルが超硬材質であれば別売のSDC(ダイヤ)砥石をご使用ください。砥石の交換は本体付属のレンチをご使用ください。砥石の交換時には必ず電源をオフにしコンセントを抜いてから作業に入ってください。砥石の交換方法はメンテナンスP.18をご覧ください。

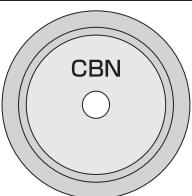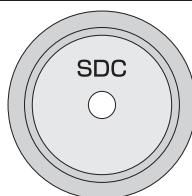CBN砥石	研磨対応ドリル	SDC砥石	研磨対応ドリル
	HSSドリル		超硬ドリル

[準備-2] 研磨するドリルの外径および先端角を確認してください。

切削油や切削粉がドリルに付着している場合は、ウエス等で拭き取ってください。

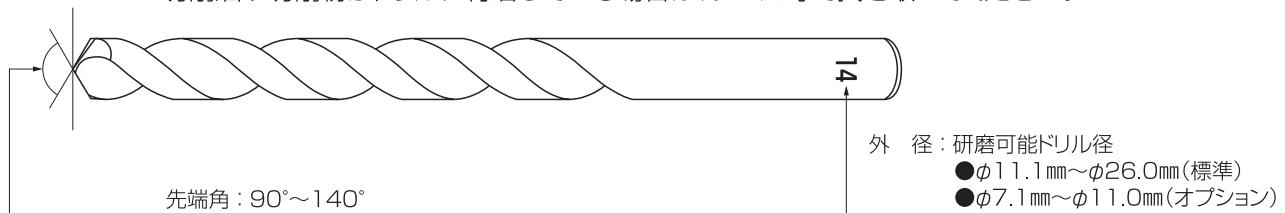


[準備-3] 角度設定

本体右側の研削台の下部にドリル先端の研磨後の角度を設定する目盛があります。ドリルの種類、用途によって必要な角度に設定してから研磨作業に入ってください。

目盛の調整範囲は、90°～140°ですが角度の表示は左から140、「135」、「130」、「125」、「118」、「100」、「95」、「90」と表記されています。

※「 」内数値は非表示、線のみ表示。

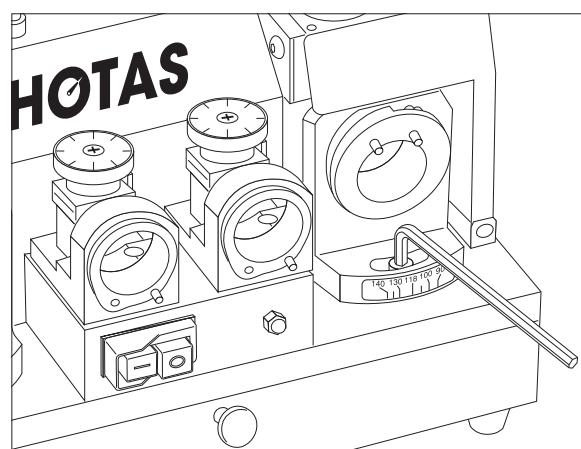

3-1 ご使用方法(円錐型研磨)――


円錐型研磨の手順

1. 目盛りをドリル径に合わせます。

調整ダイヤルを右へいっぱいに回したところ(出荷時は調整ダイヤルを右へいっぱいに回した状態になっております。)から左へ回し、8から目盛の読み取りをスタートし、丁度1回転させたところが(16)になります。16以上は2回転目の目盛をご使用ください。

目盛の最大値は(26)となっておりますが、芯厚の大きいドリルにも使用できるように最大読み取りで52目盛(約3回転半)まで上げることができますと設計されています。

φ14で通常の芯厚のドリルに対して2周目、3周目の14で合わせますと正常な研磨ができませんので必ず右方向にいっぱいに締めた0位置からスタートしてください。

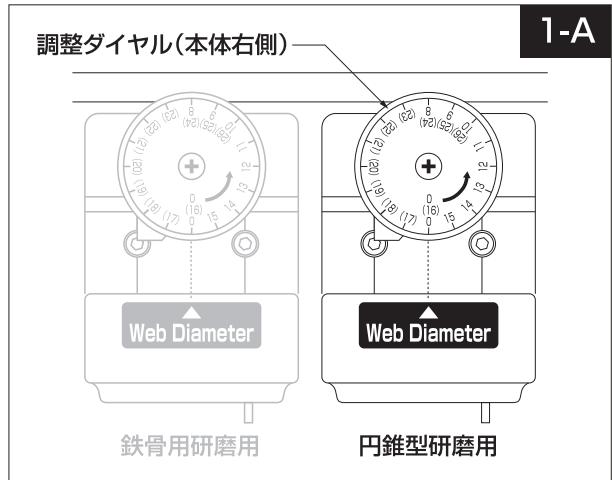

注1：この芯厚アジャスターの目盛は一般的の芯厚のドリルを基準として設計されています。

再研磨を繰り返し、ドリルが短くなると芯が通常より厚くなったり、ドリルの種類によってはもともと芯を厚くしたものもあります。このような場合には芯厚に合った目盛にて設定してください。

注2：市販の高速回転用ドリルなどでは通常のドリルの2倍の芯厚にて製作したものがあります。このような場合には通常ドリル径の数値の2倍の数値にてダイヤル目盛を合わせます。つまり、ドリル径が13.0の場合、ダイヤル目盛を26にて設定する必要があります。


注3：上記注1、注2はあくまでも基本であって、すべての加工条件に適しているわけではありません。

加工条件によっては基準の数値よりも大き目の数値(例えばφ13のドリルであっても18)の目盛に合わせる方が良い結果が得られる場合もあります。また、その逆もあります。加工条件にあった数値を探し、個々の作業に工夫をされることをお勧めします。

2. ドリルセットの手順

●作業に入る前にドリルの表面および使用するコレットの穴、さらにホルダーの穴からスプレーガンやウエスでキリコ屑やホコリを取り除いてください。

●ドリルの径に合ったコレットを収納ケースから選び出し、コレットホルダーにはめ込みます(図2-A)。はめ込み式ですのでホルダーの内周の突起部にコレットの首を引っ掛けながら押すようにはめ込んでください。

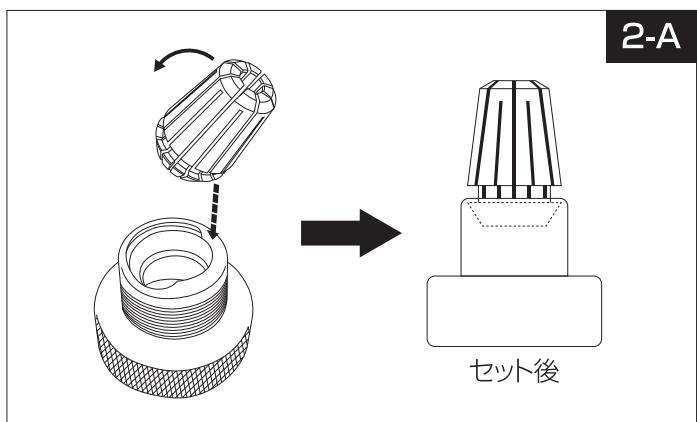

3-1 ご使用方法(円錐型研磨)――


●締め付けナット(C)にコレットを差し込むようにしてホルダー(B)と軽くつなぎます。

●次にドリル(A)を図の矢印の方向に差し込み、ドリルの刃先が少し出る(約5ミリ程度)状態でナットを軽く締め付けます。この時点ではドリルが多少動く状態まで締めます。

コレットのサイズとドリルのサイズの差によりこのときの締め付け量は異なります。

※PG-C-12のコレットで $\phi 12.0$ のドリルを締め付ける場合には比較的楽に締め付けることができます。逆に $\phi 11.1$ のドリルを締め付ける場合には締め付け量が多くなりますので、従って作業性も悪くなります。


■ $\phi 11.1$ 、 $\phi 11.2$ 、 $\phi 11.3$ あたりのドリルを多く使用される場合には別売コレットのPG-C-11.5をご購入されることをお勧めします。

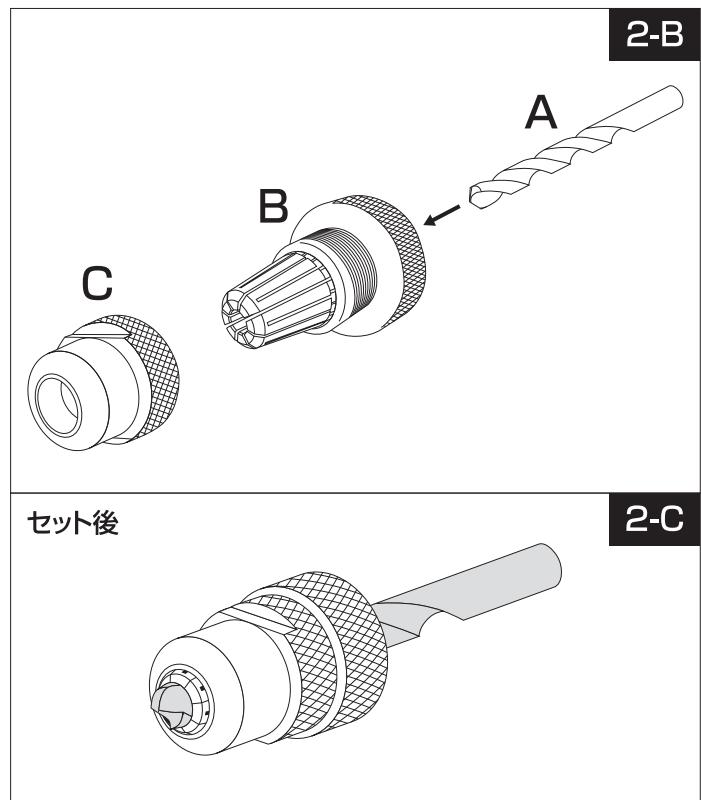

3. 位置決めの手順

●セットしたドリル、コレット、ホルダーを図のように調整台に差し込んでください。
ホルダーのナットの端面と調整台の隙間が無くなるようにし、止まるところまで①を右に回します。
ホルダーのカット面を水平にすることが目的です。

●ドリルの先端が突き当たるまで奥に軽く差し込み
③ドリルを右へ回転させると刃の部分が調整台のストッパーで止まります。
この位置でドリルを固定したまま②ホルダーをドリルが動かなくなるまで締め付けます。

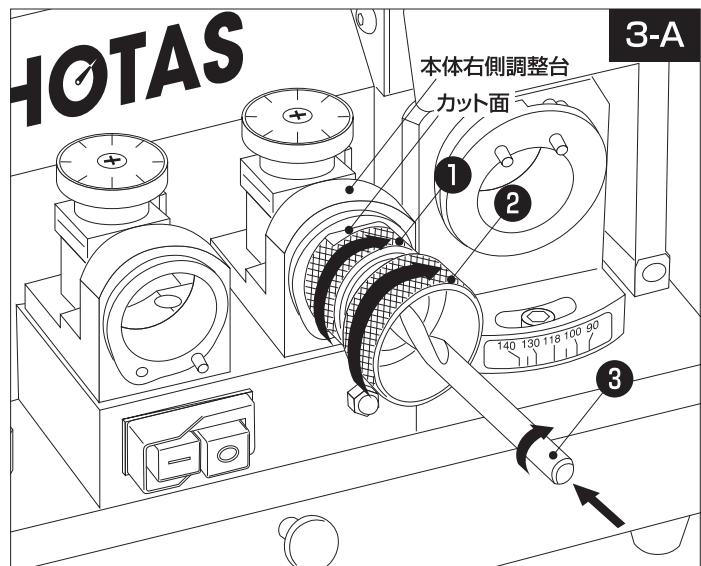


注意：この時必要以上の強い力で締め付けないようにしてください。調整台の故障やストッパーの磨耗の原因になります。

あらかじめコレットとドリルのギャップができるだけ小さくし、軽い力で回転させることにより比較的楽に当たりを取ることができます。

3-1 ご使用方法(円錐型研磨)――


4. 刃先とホルダーのカット面は並行に。

- 調整台より取り出したとき、図のように刃先とコレットホルダーのカット面が並行になっている事を確認してください。(5.パラレルチェッカーによる並行の確認をご参照ください。)もし並行にならない場合は芯厚アジャスターのダイヤル目盛の位置を変更するなどしてやり直してください。

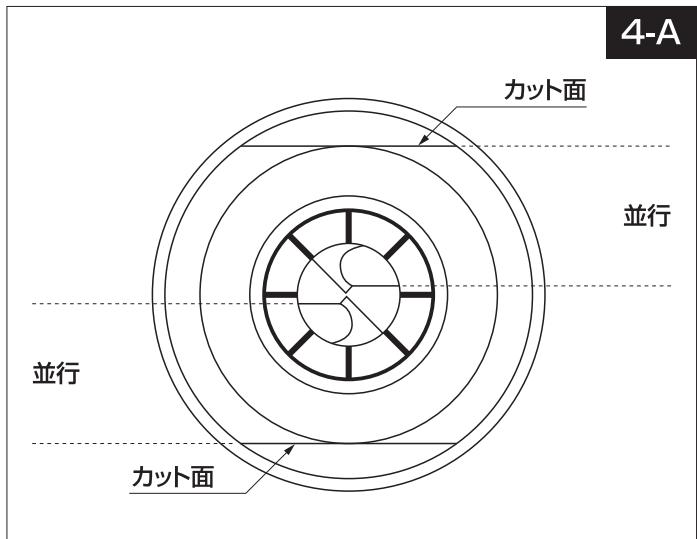


5. パラレルチェッカーによる並行の確認

- 工程4で図1のように位置決めされましたホルダーのカット面にパラレルチェッカーを差し込んでいただきます。

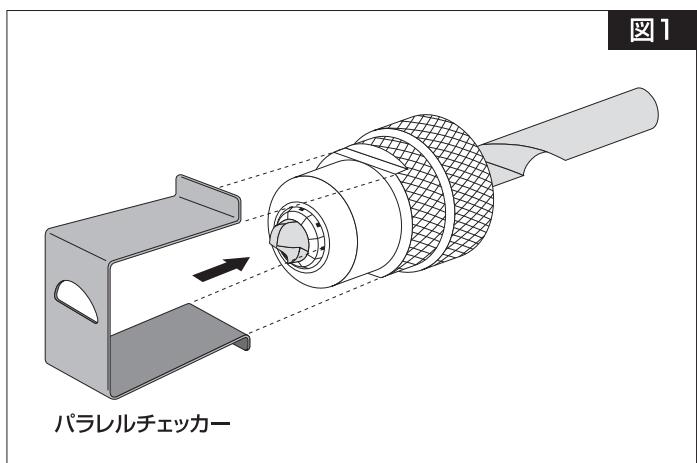

- 図2のように半円の下側の線とドリルの刃先が並行になっているかを確認してください。

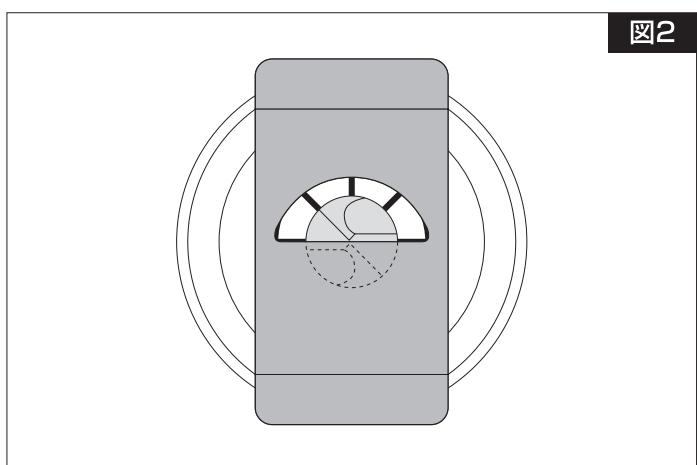

3 -1 ご使用方法(円錐型研磨)――



6. ドリル刃先の研磨。

●スイッチをONにし(緑色のボタン)モーターの回転が安定したら、ドリルをセットしたコレットホルダーのスリーブを**本体右側の研削台**の2本のピンとコレットホルダーのカット面を合わせながら研削台にゆっくり差し込んでください。

●砥石に軽く当てるような気持ちで左右にストップバーが当たるまでできるだけゆっくりまわし、研磨音が無くなるまで研磨してください。

●研磨音がなくなればドリルをセットしたコレットホルダーを研削台から途中まで抜き、180度反転させ同じ要領で反対側を研磨してください。

※研磨作業時は、ドリルの柄に触れないでください。
センター軸がずれる恐れがあります。

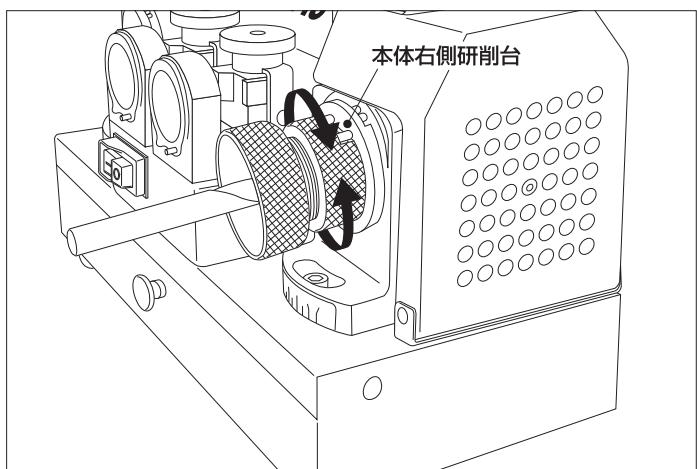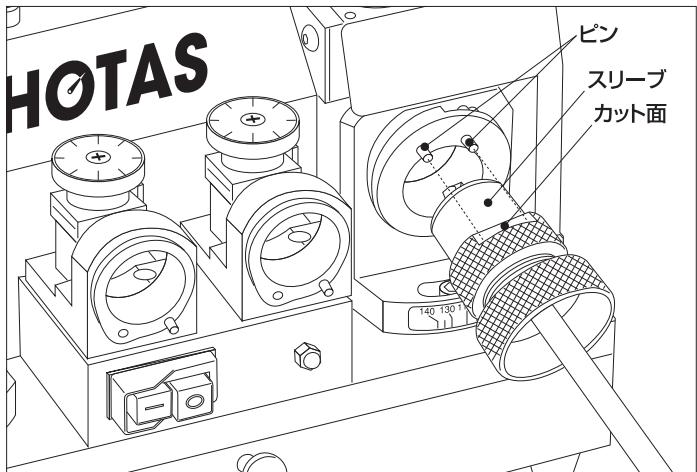


3 -1 ご使用方法(円錐型研磨)――

7. シンニング加工。


●ドリル刃先の研磨が終われば、そのセットの状態のまま**本体右側上面のシンニング台**にゆっくり差し込みます。この時、シンニング台のピンがホルダーのカット面の中心あたりにくるようにできるだけゆっくり差し込んでください。

●ホルダーのセットを左右にストッパーが当たるまで数回ゆっくり回し、研磨音が無くなるまで研磨してください。

片方の加工が終わればホルダーのセットを抜き、180度回転させて同じ要領で反対側のシンニング加工を行います。研磨音がなくなれば**円錐形状の研磨作業は完了です。**

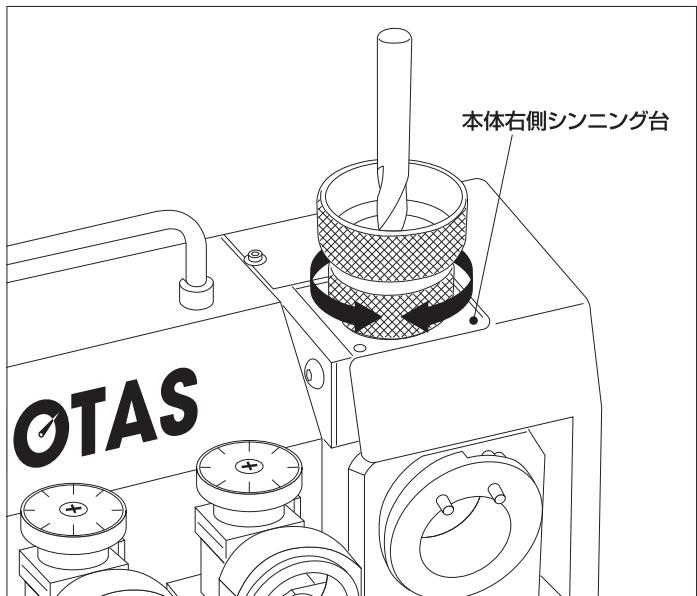

●シンニングの加工量は付属のシム(0.1mmと0.3mm)にて調整することができます。加工量を少なくしたい時には付属のシムをシンニング台に置いて調整してください。

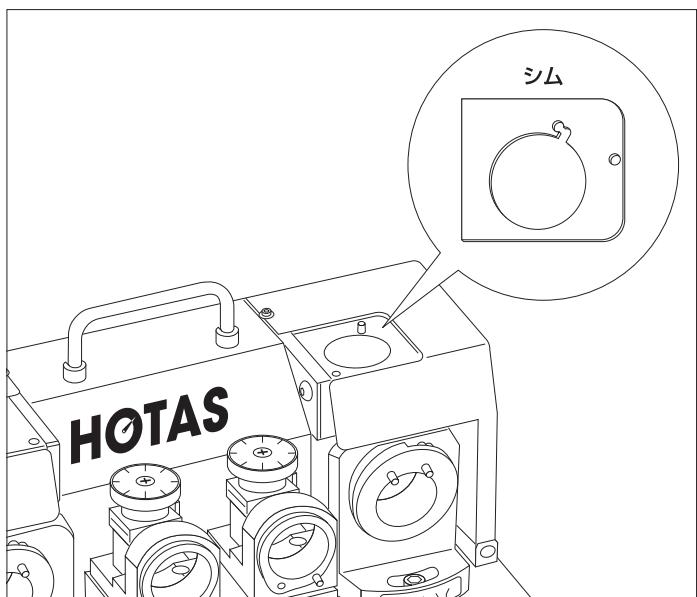

3-2 ご使用方法(鉄骨用研磨)

[吸塵アダプターのセット方法]

図Aの①六角ナットを②シャフトの丁度良い位置までネジ込んで、カバー中心のネジ穴にカバー外側から図Bのようにセットして③ワッシャーを②シャフトにはめ、④蝶ネジでしっかりと固定してください。


※環境保全のため、ご使用ください。

※吸塵装置はユーザー様でご準備ください。

※吸塵装置をご使用されない場合には吸塵アダプターは取り付けない状態でご使用ください。

※吸塵装置を使用される場合でも砥石カバー内部は定期的に清掃してください。

※吸塵アダプターの取付ネジは振動等で緩む恐れがありますので定期的に点検してください。

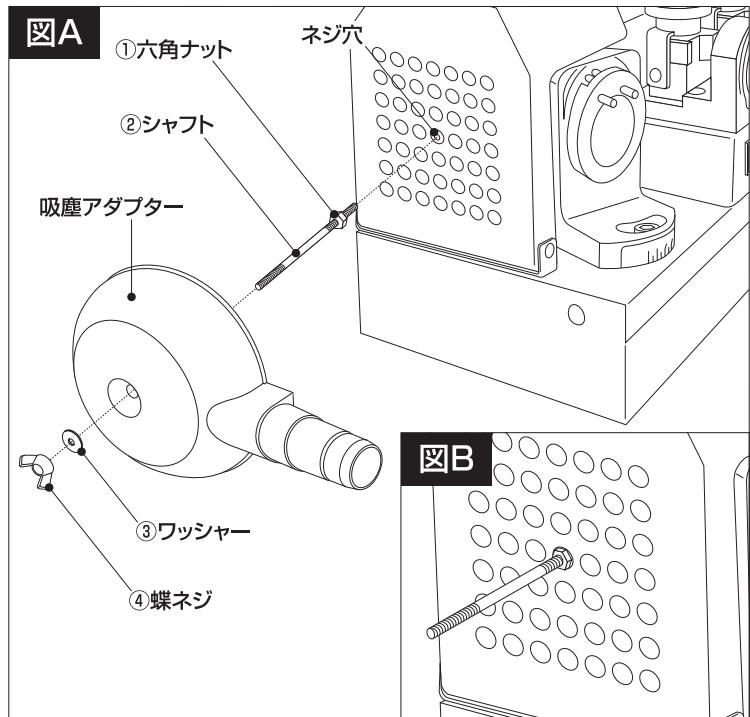


鉄骨用研磨

鉄骨用研磨は、本体左側の①、②、③を使用して研磨作業を行います。

[砥石適合表]

砥石型番		適応ドリル径
標準付属	PG-CBN-R2.5(#200)	φ13.0～φ26.0mm
オプション	PG-CBN-R1.5(#200)	φ7.1～φ13.0mm
	PG-SDC-R2.5(#200)	φ13.0～φ26.0mm
	PG-SDC-R1.5(#200)	φ7.1～φ13.0mm

*φ7.1～φ11.0mmを研磨する際はオプションコレットが必要になります。

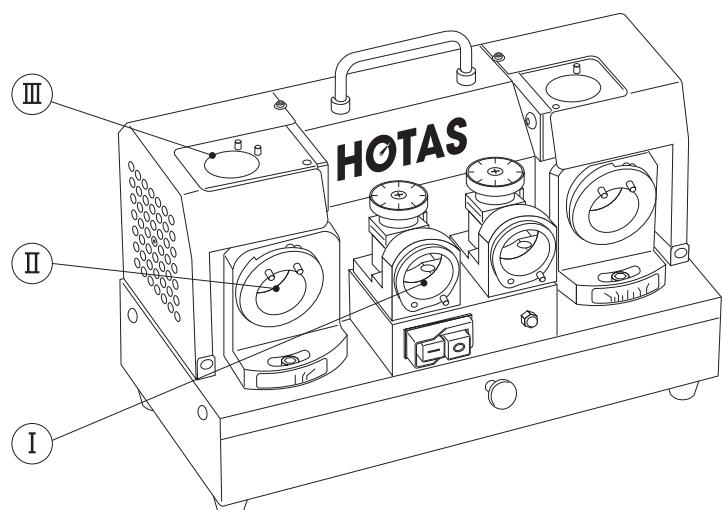

鉄骨用研磨

●安全のため必ずアース線をつないでご使用ください。

[作業手順早見表]

1. 砥石の選定、交換
2. 角度設定
3. 芯厚アジャスター目盛のセット(ドリルの径および芯厚に合った目盛)
4. コレットを選定しホルダーにはめ込む
5. ホルダーのナットの仮締め
6. ホルダーにドリルを挿入し、ドリルが動く程度までの仮締め
7. 芯厚アジャスターでドリルの位置決めをし、チャッキング
8. ドリルの刃先の確認(ホルダーのカット面とドリルの刃先が並行になっているかどうか)
9. 電源を投入し研削台にて刃先の研磨
10. シンニング台にてシンニング加工



3-2 ご使用方法(鉄骨用研磨)――

研磨を始める前に

[準備-1] 砥石の選定


鉄骨用研磨は、本機の左半分を使用します。本機を購入された時は本体モーターの左側の軸にPG-CBN-R2.5が装着されております。標準で装着されている砥石はCBN(ボラゾン)#200であり、ハイス材質のドリルをご使用ください。ドリルが超硬材質であれば別売のSDC(ダイヤ)砥石をご使用ください。

砥石の交換は本体付属のM5レンチをご使用ください。〈※向かって左側(鉄骨用ドリル研磨用)の砥石固定ネジは逆ねじになっております。〉作業手順は「砥石の交換方法」をご参照ください。砥石の交換作業に入る前には必ず電源をOFFにし、コンセントを抜いてください。砥石の交換方法はメンテナンスP.18をご覧ください。

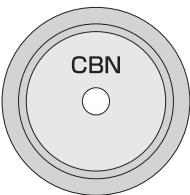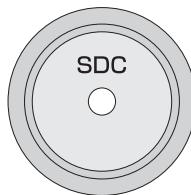CBN砥石	研磨対応ドリル	SDC砥石	研磨対応ドリル
	HSSドリル		超硬ドリル


[準備-2] 研磨するドリルの外径および先端角を確認してください。

切削油や切削粉がドリルに付着している場合は、ウエス等で拭き取ってください。

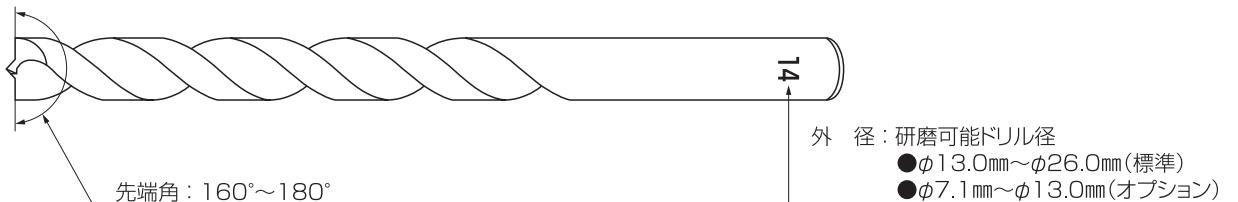

[準備-3] 角度設定

本体手前左下の研磨台の角度設定目盛を必要な角度に設定します。設定には6角レンチM5(標準付属)をご使用ください。目盛は160°・170°・180°の3ヶ所に切ってあります。

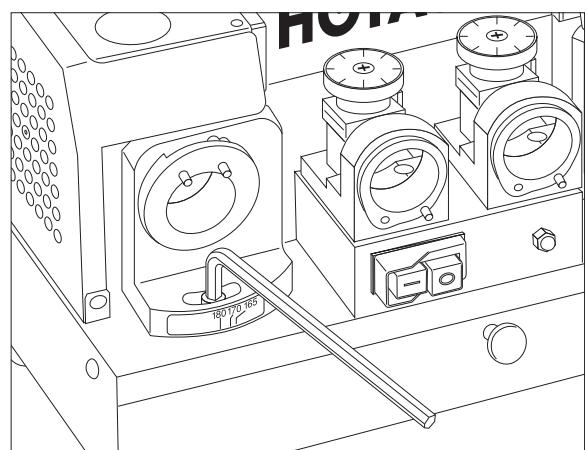

3 -2 ご使用方法(鉄骨用研磨) —————


鉄骨用研磨の手順

1. 目盛りをドリル径に合せます。

調整ダイヤルを右へいっぱいに回したところ(出荷時は調整ダイヤルを右へいっぱいに回した状態になっております。)から左へ回し、8から目盛の読み取りをスタートし、丁度1回転させたところが(16)になります。16以上は2回転目の目盛をご使用ください。

目盛の最大値は(26)となっておりますが、芯厚の大きいドリルにも使用できるように最大読み取りで52目盛(約3回転半)まで上げることができます。このように設計されています。

φ14で通常の芯厚のドリルに対して2周目、3周目の14で合わせますと正常な研磨ができませんので必ず右方向にいっぱいに締めた0位置からスタートしてください。

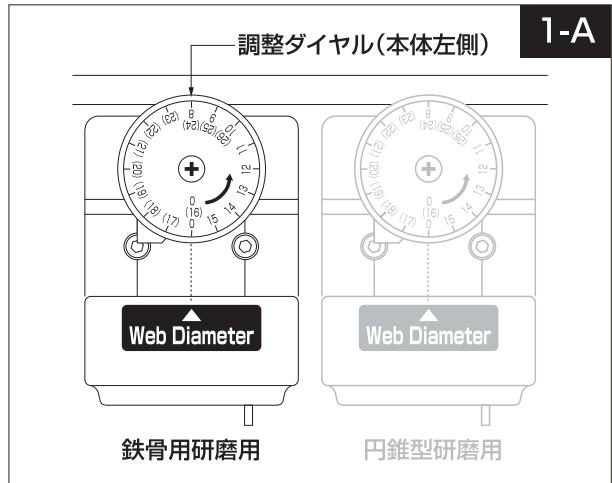

注1：この芯厚アジャスターの目盛は一般的の芯厚のドリルを基準として設計されています。

再研磨を繰り返し、ドリルが短くなると芯が通常より厚くなったり、ドリルの種類によってはもともと芯を厚くしたものもあります。このような場合には芯厚に合った目盛にて設定してください。

注2：市販の高速回転用ドリルなどでは通常のドリルの2倍の芯厚にて製作したものがあります。このような場合には通常ドリル径の数値の2倍の数値にてダイヤル目盛を合わせます。つまり、ドリル径が13.0の場合、ダイヤル目盛を26にて設定する必要があります。

注3：上記注1、注2はあくまでも基本であって、すべての加工条件に適しているわけではありません。

加工条件によっては基準の数値よりも大きな数値(例えばφ13のドリルであっても18)の目盛に合わせる方が良い結果が得られる場合もあります。また、その逆もあります。加工条件にあった数値を探し、個々の作業に工夫をされることをお勧めします。

3-2 ご使用方法(鉄骨用研磨)――

2. ドリルセットの手順




●いったんホルダーとナットのネジ接合を緩めて外します。

●ドリルの径にあったコレットを収納ケースから取り出して図2-Aのセット後のようにコレットホルダー(雄ネジ側)にはめ込みます。

●締め付けナット【C】(雌ネジ側)にコレットを差し込むようにして、ホルダー【B】とネジで軽くつなぎます。

●ドリル【A】を差し込んでドリルの刃先が少し出る状態でナット【C】を軽く締めつけます。この際必ずホルダー【B】を水平(横向き)方向に保ったままで作業を行ってください。垂直(縦向き)になるとドリルが滑り落下する危険性があります。この時点ではまだ完全には締めず、ドリルが多少動く程度まで締めつけます。

●ホルダー、コレットからドリルが抜け落ちないよう水平(横向き)に保った状態で次の作業に入ります。

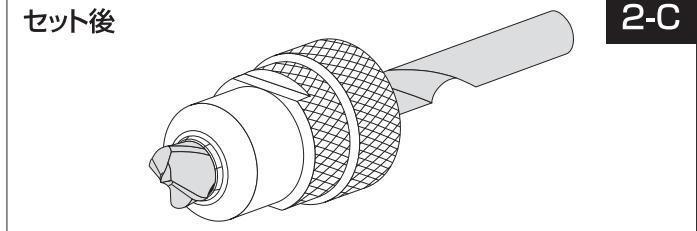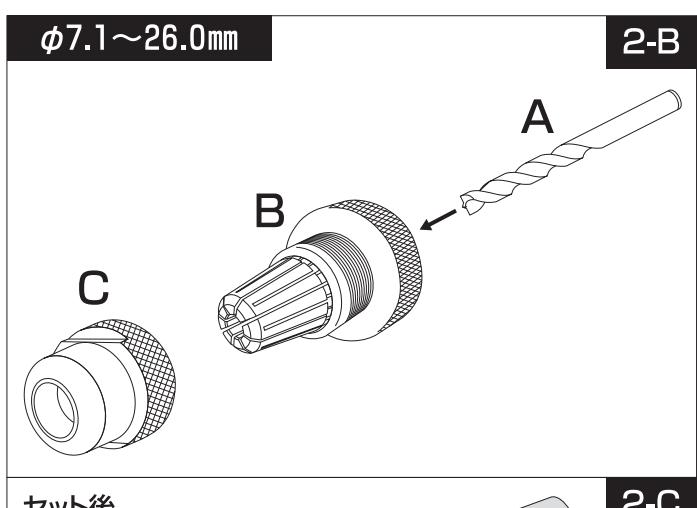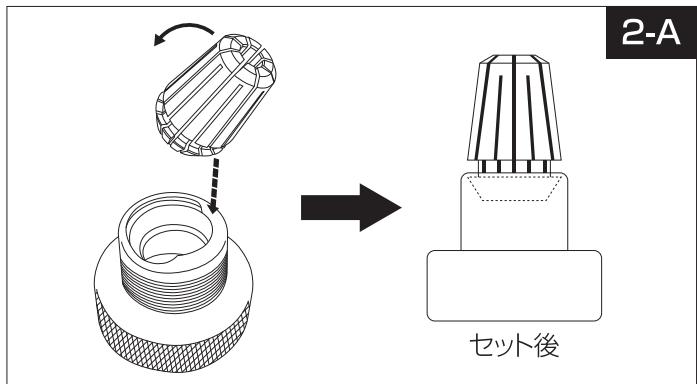


■PG-C-12のコレットで ϕ 12.0のドリルを締め付ける場合には比較的楽に締め付けることができます。逆に ϕ 11.1のドリルを締め付ける場合には締め付け量が多くなりますので、従って作業性も悪くなります。

■ ϕ 11.1、 ϕ 11.2、 ϕ 11.3あたりのドリルを多く使用される場合には別売コレットのPG-C-11.5をご購入されることをお勧めします。

3-2 ご使用方法(鉄骨用研磨)――

3. 位置決めの手順


- セットしたドリル、コレット、ホルダーを図のように調整台に差し込んでください。
ホルダーのナットの端面と調整台の隙間が無くなるようにし、止まるところまで①を右に回します。ホルダーのカット面を水平にすることが目的です。
- ドリルの先端が突き当たるまで奥に軽く差し込み
③ドリルを右へ回転させると刃の部分が調整台のストッパーで止まります。
この位置でドリルを固定したまま②ホルダーをドリルが動かなくなるまで締め付けます。

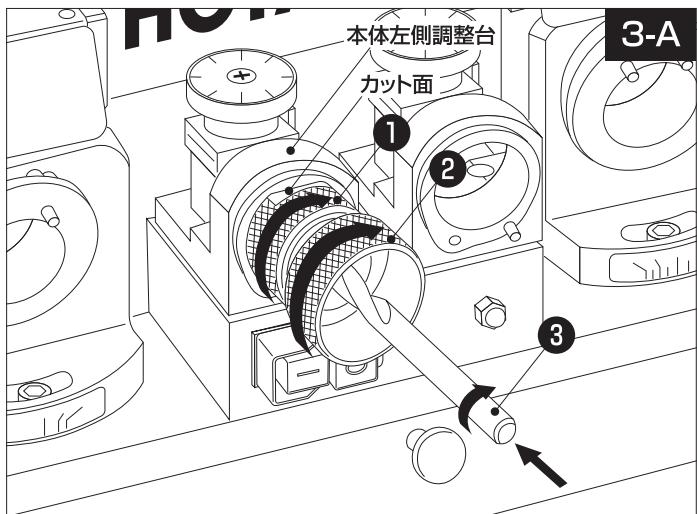

注意：この時必要以上の強い力で締め付けないようにしてください。調整台の故障やストッパーの磨耗の原因になります。
あらかじめコレットとドリルのギャップができるだけ小さくし、軽い力で回転させることにより比較的楽に当たりを取ることができます。


4. 刃先とホルダーのカット面は並行に。

- 調整台より取り出したとき、図のように刃先とコレットホルダーのカット面が並行になっている事を確認してください。(5.パラレルチェックによる並行の確認をご参照ください。)もし並行になっていない場合は芯厚アジャスターのダイヤル目盛の位置を変更するなどしてやり直してください。

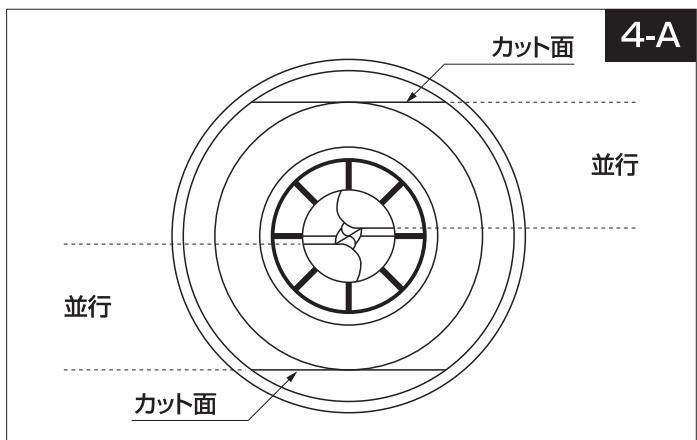


5. パラレルcheckerによる並行の確認

- 工程4で図1のように位置決めされましたホルダーのカット面にパラレルcheckerを差し込んでいただきます。

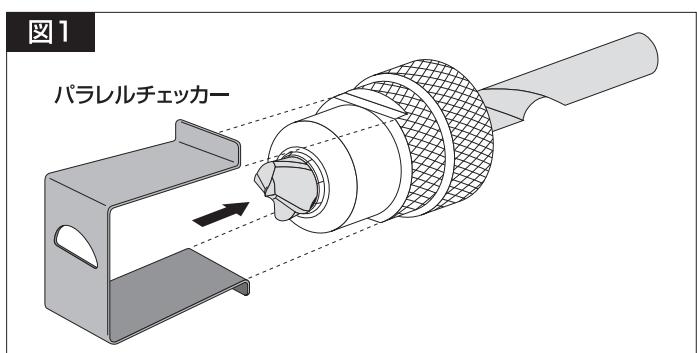

- 図2のように半円の下側の線とドリルの刃先が並行になっているかを確認してください。

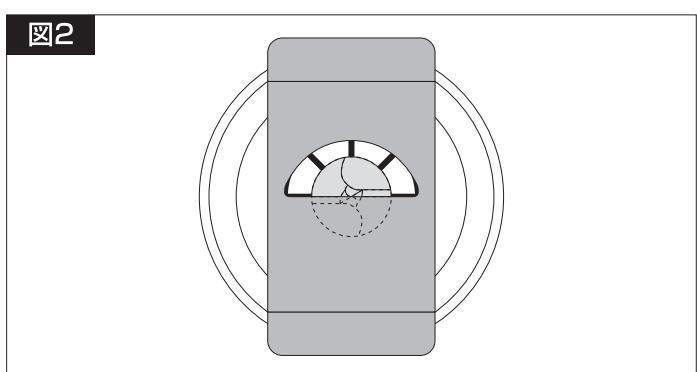

3-2 ご使用方法(鉄骨用研磨)――



6. ドリル刃先の研磨。

●スイッチをONにし(緑色のボタン)モーターの回転が安定したら、ドリルをセットしたコレットホルダーのスリーブを**本体左側の研削台**の2本のピンとコレットホルダーのカット面を合わせながら研削台にゆっくり差し込んでください。

●砥石に軽く当てるような気持ちで左右にストップバーが当たるまでできるだけゆっくりまわし、研磨音が無くなるまで研磨してください。

●研磨音がなくなればドリルをセットしたコレットホルダーを研削台から途中まで抜き、180度反転させ同じ要領で反対側を研磨してください。

※研磨作業時は、ドリルの柄に触れないでください。
センター軸がずれる恐れがあります。

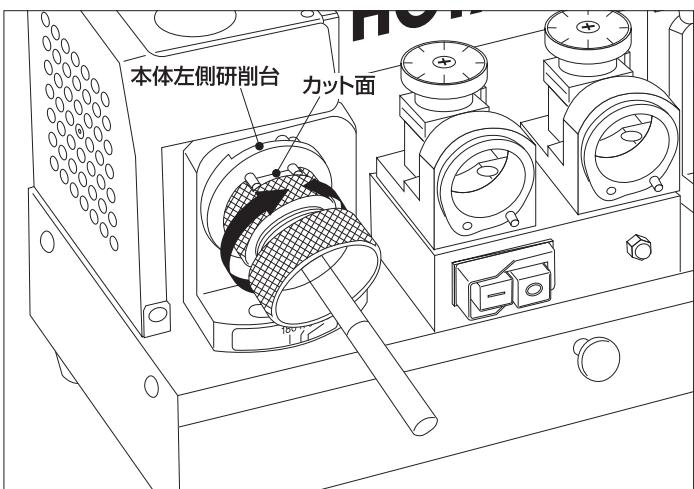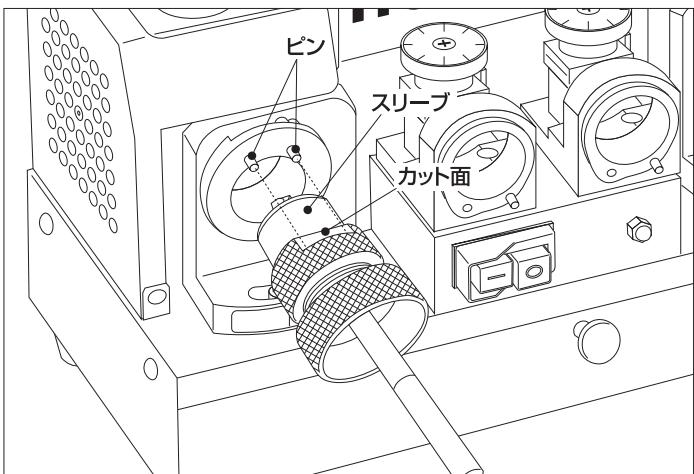

3-2 ご使用方法(鉄骨用研磨)――


7. シンニング加工。

●ドリル刃先の研磨が終われば、そのセットの状態のまま**本体左側上面のシンニング台**にゆっくり差し込みます。


●ホルダーのセットを左右にストップバーが当たるまで数回ゆっくり回し、研磨音が無くなるまで研磨してください。

片方の加工が終わればホルダーのセットを抜き、180度回転させて同じ要領で反対側のシンニング加工を行います。

研磨音がなくなれば**鉄骨用研磨作業は完了です。**

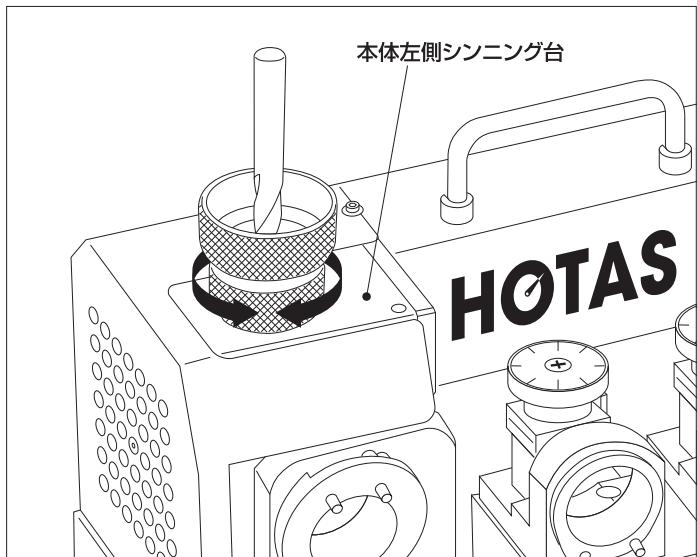

●シンニングの加工量は付属のシム(0.1mmと0.3mm)にて調整することができます。加工量を少なくしたい時には付属のシムをシンニング台に置いて調整してください。

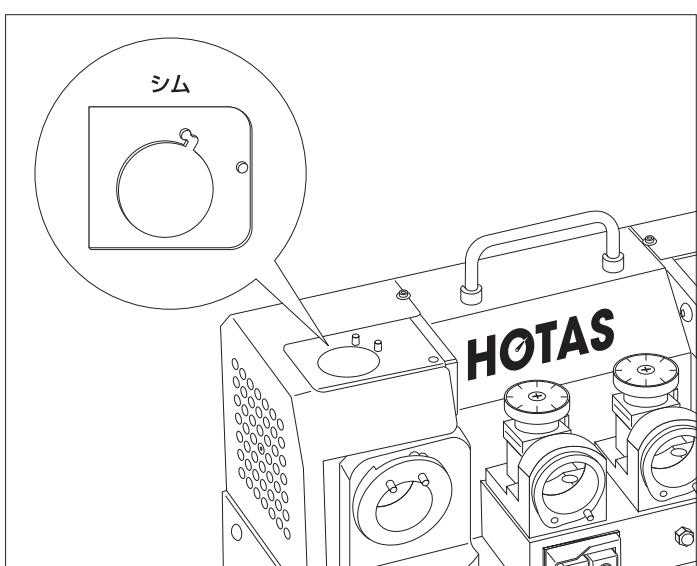

4 加工状態の確認

●一回研磨が終われば一連の作業に使用する前に必ず穴あけの試験加工を行ってください。試験加工で満足できない結果が出た場合には下記の原因が考えられます。

- a)芯厚AJAスターでドリルのセットをした時にホルダーのカット部とドリルの刃先が並行にセットされていない。
P7・P13の図4-Aをご参照ください。
 - a-1) 芯厚の厚いドリルや短くなったドリルをご使用の場合によく発生します。このような場合はAJAスターのダイヤル目盛の数値を大きくしてください。
 - a-2) また、通常の芯厚のドリルなのに2周目以上の目盛に設定してセットされた場合も正常なセット状態になりません。目盛は右方向にいっぱいに締めた後目標の数値にセットしてください。
 - a-3) ダイヤル目盛は刃径の数値に合わせてください。シャンクの径に合わせていませんか。
- b)ドリルの刃が欠けた状態で研磨したが刃の破損が残っている。このような場合には破損が無くなるまで再度研磨をやりなおしてください。
- c)ドリルの刃の外周部が激しくダレっていて1回の研磨ではその部分を修正しきれていない。
このような場合には2~3度研磨を繰り返し、研磨加工量を多くしてください。
- d)加工条件とドリル研磨機で作れる刃先形状が合致していない。このような場合には別の機種を選んでいただくか販売店を通じて至急返品処理を行ってください。長期ご使用後の返品は受け付けできない場合がありますのでご了承ください。
- e)円錐形状のドリルをローソク(一文字)形状に修正する場合は、一度では修正できません。外周の磨耗部までしつかり研磨してください。



5 メンテナンス

本体のお手入れ及び砥石等の部品交換・整備等をされる場合は、必ず電源スイッチをOFFにして、コンセントから電源プラグを抜き回転部が完全に停止したのを確認してから、お始めください。

本体のお手入れ

- 本体の調整台、研削台、シンニング台に付着した研削粉をハケ、エアブローなどを使って取り除いたあと、油脂類を軽く染み込ませたウエスで軽く拭き取ってください。
- 特にコレットホルダーをはめ込む孔の内部を念入りに拭き取ってください。
- 使用したコレットやコレットホルダーセットも、付着した研削粉をハケ、エアブローなどを使って取り除いてください。
- コレットホルダーは、特にお互いのネジ部とコレットの挿入部、本体への挿入部を念入りに行ってください。また、ネジ部は油脂類を軽く染み込ませたウエスで軽く拭き取ってください。

※この場合、油脂類を直接吹き掛けないでください。
油と研削粉が固まり故障の原因になります。

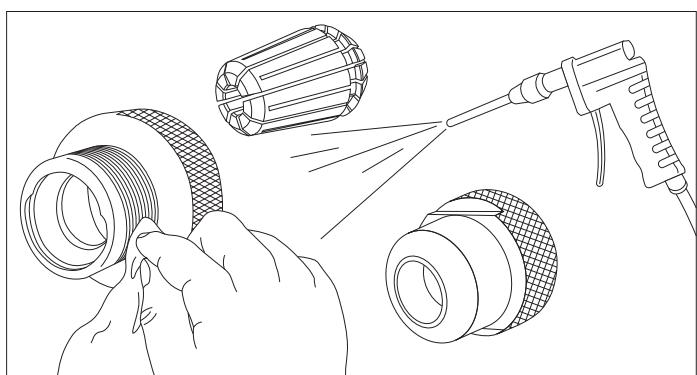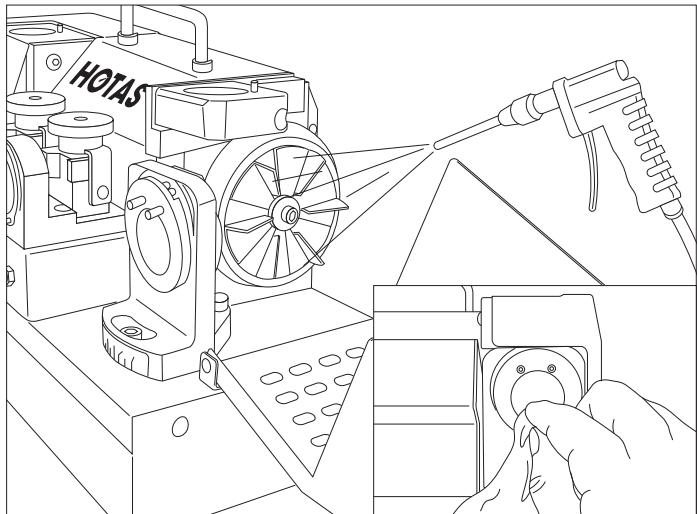


砥石の交換方法

- 向って左側(鉄骨用ドリル研磨用)の砥石固定ネジは逆ねじになっております。右側(円錐研磨用)の砥石固定ネジは正ねじです。

- この作業をされる場合は、必ず電源プラグを抜いてからお始めください。

- 砥石の交換は、ネジをL型レンチ(M3)で緩めて砥石カバーを開きます。次に図のように固定ネジをL型レンチ(M5)で緩め、ファンと砥石を取り出し、新しい砥石と交換してください。本体左側の鉄骨用研磨の砥石は、C面が内側になるように取り付けてください。新しい砥石とファンをセットしましたら、固定ネジでしっかりと締め付けてから砥石カバーを閉じ、つまみを締めて固定してください。

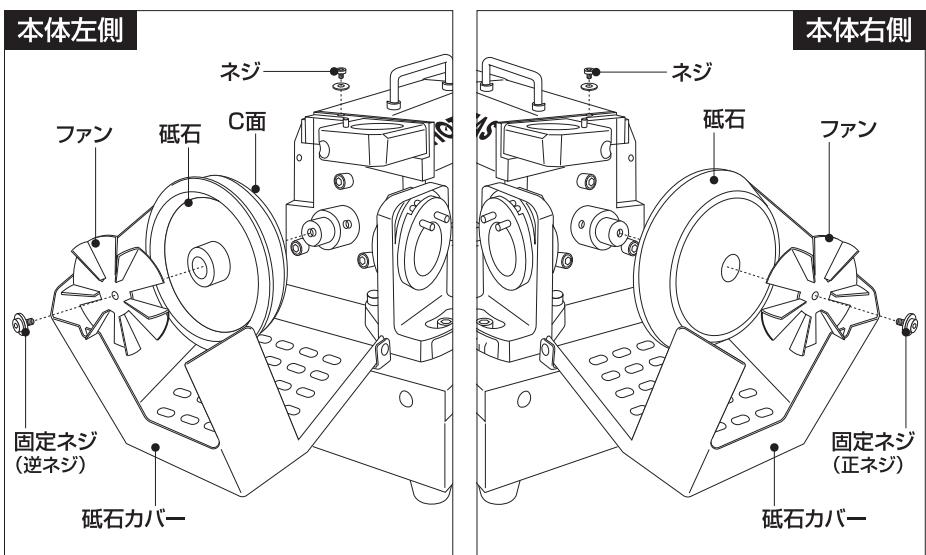

5 メンテナンス

ヒューズの交換方法

- 本体の電源差し込み口の下部にヒューズボックスが備え付けられています。図1のようにマイナスドライバーなどで引き抜くとヒューズボックスが外れます。

※予備ヒューズを既に使用済みの場合、電気店等でご購入いただくか、販売店様経由にて、弊社にご発注ください。

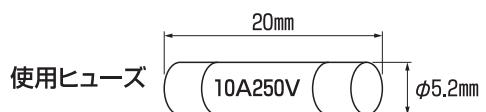


図1


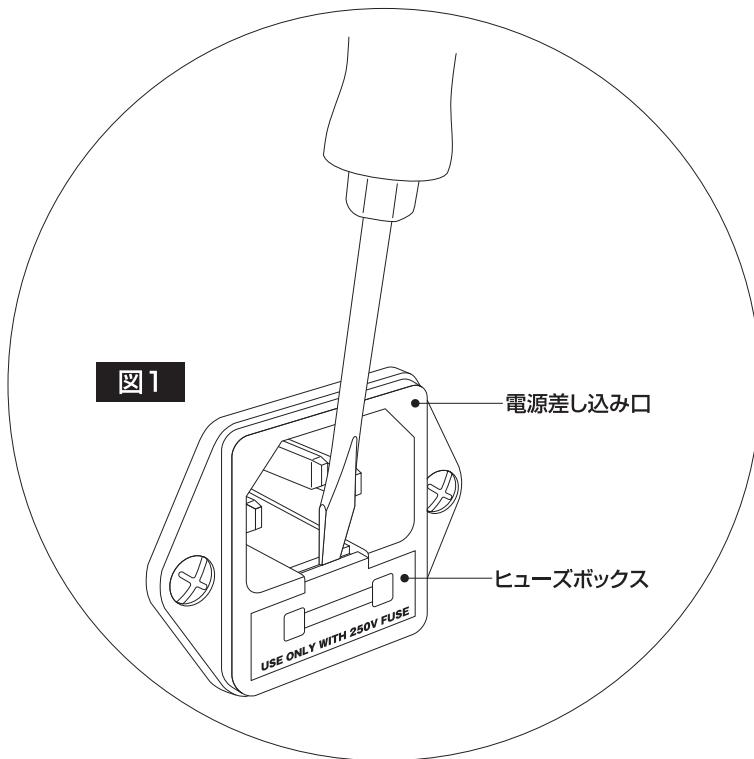


図2

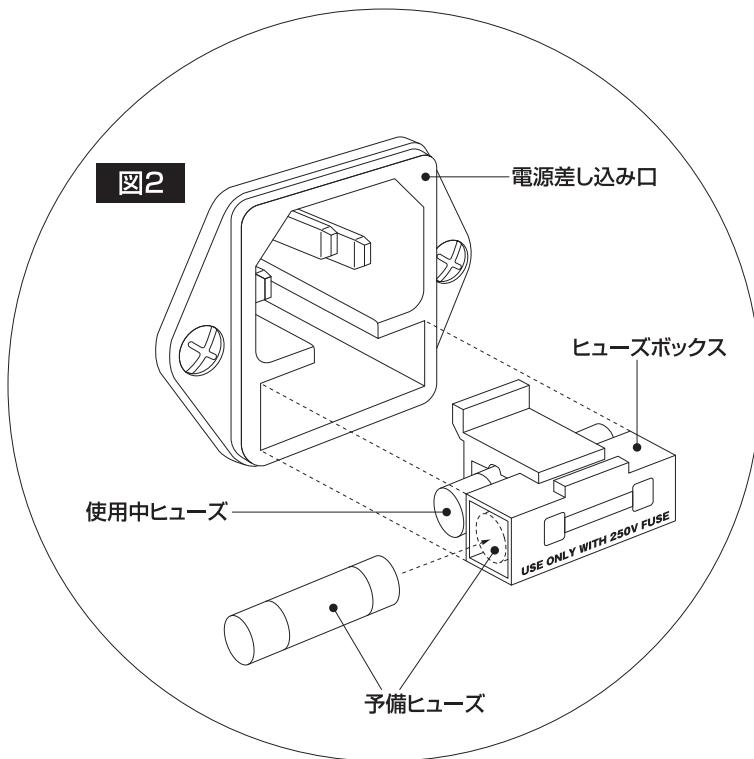

6 仕様・別売部品・アフターサービス

■仕 様

型 番	DG-25W
加 工 ド リ ル 径	〈円錐型研磨〉Φ11.1～Φ26.0mm(標準)/ Φ7.1～Φ11.0mm(オプション) 〈鉄骨用(ローソク型)研磨〉Φ13.0～Φ26.0mm(標準) Φ7.1～Φ13.0mm(オプション)
ド リ ル 先 端 角	〈円錐型研磨〉90°～140°調整式 /〈鉄骨用(ローソク型)研磨〉160°～180°調整式
電 源	AC 100V 50/60Hz(オプション AC 220V)
駆 動 部	DCモーター 500W 3,280r.p.m.
砥 石(標準装備)	〈円錐型研磨〉 PG-CBN(ハイス用 #200) 〈鉄骨用(ローソク型)研磨〉 PG-CBN-R2.5(ハイス用 #200)
コレット(標準装備)	PG-C 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 21.0, 22.0, 23.0, 24.0, 25.0, 25.4 & 26.0mm
本 体 サ イ ズ	約D230×W430×H270mm
重 量	約31kg
標 準 付 属 品	コレットホルダー・締付ナット 1組, L型レンチ(M5×1)(M3×1), シンニング調整シム(0.1mm×2, 0.3mm×1), パラレルチェックバー, 吸塵アダプター(左右各1)

■別売部品

DG-25W用	
品 番	品 名
PG-CH	ホルダーセット(コレットホルダー・締付ナット)
PG-CBN	[ハイス用] ●標準付属…円錐研磨 PG-CBN(Φ11.1mm～Φ26.0mm用) 鉄骨用研磨 PG-CBN-R2.5(Φ13.0mm～Φ26.0mm用) ●オプション…鉄骨用研磨 PG-CBN-R1.5(Φ7.1mm～Φ13.0mm用)
PG-SDC	[超硬用] ●オプション…円錐研磨 PG-SDC(Φ11.1mm～Φ26.0mm用) 鉄骨用研磨 PG-SDC-R2.5(Φ13.0mm～Φ26.0mm用) 鉄骨用研磨 PG-SDC-R1.5(Φ7.1mm～Φ13.0mm用)
PG-SM-01	シンニング調整シム 0.1mmT(標準付属)
PG-SM-03	シンニング調整シム 0.3mmT(標準付属)
PG-C	コレット 7.5、8.0、8.5、9.0、9.5、10.0、10.5、11.0、11.5、12.5、13.5、14.5、15.5、16.5、17.5、18.5、19.5、 20.5、21.5、22.5、23.5、24.5(オプション)

※PG-Cコレットの締付調整量は、1mmです。

アフターサービス

使用中に、万一異常が生じたときは直ちに電源プラグを抜いて、下記までご連絡ください。

絶対に、ご自分で分解したり、修理・改造はしないでください。
火災・感電・けが・故障などの原因になります。

連絡先

HOTAS
<http://www.e-supertech.co.jp>

総発売元
株式会社 ホータス

〒555-0013 大阪市西淀川区千舟2丁目8番28号
TEL.(06)6474-3908(代) FAX.(06)6474-3298
e-mail : hotas@e-supertech.co.jp

HOTAS

<http://www.e-supertech.co.jp>